
LYCEE Jean Monnet, 6 rue Marcel Pagnol – 47510 Foulayronnes

Baccalauréat Professionnel Technicien d'Usinage

	A partir de tout ou partie de (FR-CN)						
1	Plan de détail						
2	Outils de fraisage						
3	Instruments de contrôle						
4	Centre d'usinage						
5							
On demande de							
1	Étude du plan de détail						
2	Recherche de la dimension du brut						
3	Liste des outils et instruments de contrôle						
4	Paramètres de coupe						
5	Recherche de la position de l'OP						
6	Mise en place du brut						
7	Utilisation du centro fixe (Pinule), réalisez l'OP en X, Y et Z						
8	Montage des outils						
9	Mesure des outils (Jauge en Z et rayon de l'outil)						
10	Mise en place des correcteurs dynamique						
11	Rédaction de la suite des opérations						
12	Réalisation du programme en conversationnel						
13	Simulation à l'écran						
14	Décalage de l'OP de +50. en Z						
15	Réalisation de l'usinage sans décalage						
16	Mesure de la pièce						
17	Modification des correcteurs dynamique						
18	Usinage et contrôle de la pièce						

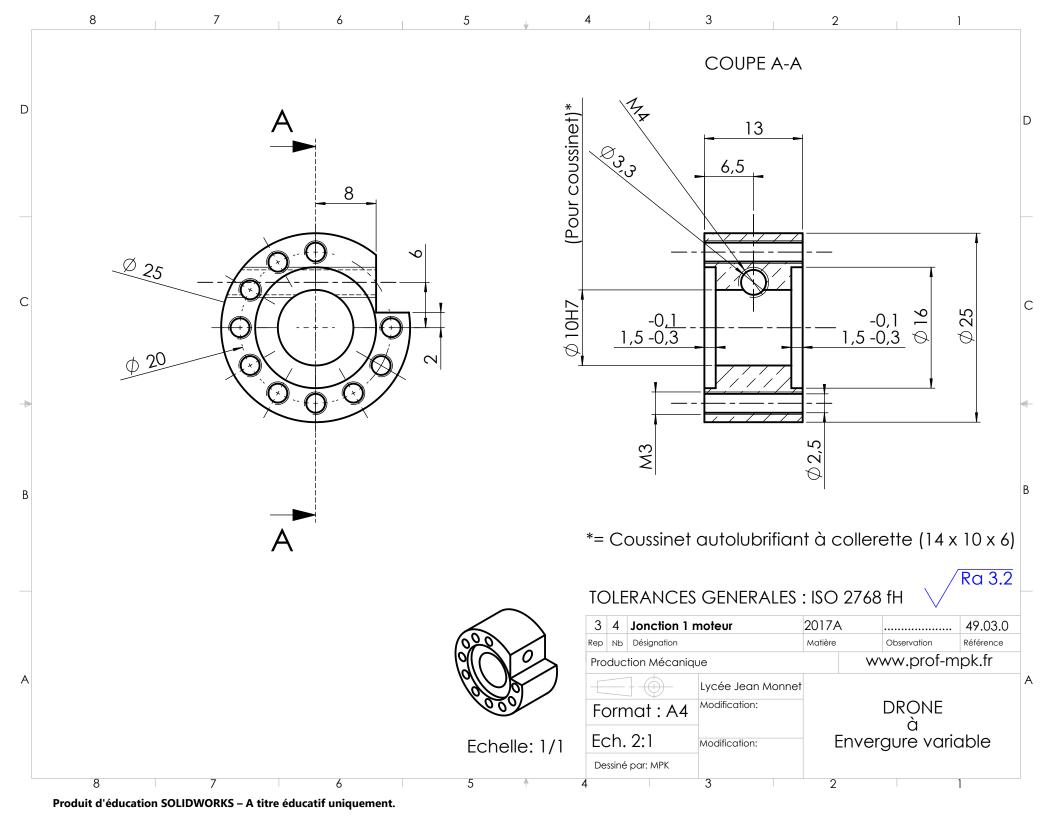

Système: Drone envergure réglable Pièce : Jonction_1_moteur Matière : 2017A

Phase 10: Débit: Rond 2017A, diamètre >= 26

Phase 20A: Fraisage

Op1) Contournage ∅ 25, profondeur 14 mm (Fraise ARS, Vc 60, fz 0,1) / Fraise ARS ∅ 16 T1 Op2) Pointage ∅ 10, profondeur 3 mm (\$20 00, fz 0,1 / Foret à pointer ∅ 6 T2 Op3) Perçage ∅ 9,7, profondeur 20 mm (Vc 30, fz 0,1) / Foret ∅ 9,7 T3 Op4) Alésage ∅ 10 H7, profondeur 15 mm (\$ 300, fz 0,5) / Alésoir ∅ 10H7 T5 Op5) Lamage ∅ 16, fraise CC, profondeur (Maxi 1,4/mini 1,2), (Fraise ARS, Vc 60, fz 0,1) / Fraise ARS ∅ 16 T1 Op6) Pointage des 10 ∅ 2,5 sur ∅ 20 (\$ 2000, fz 0,1) / Foret à pointer ∅ 6 T2 Op7) Perçage des 10 ∅ 2,5 sur ∅ 20 (Vc 30, fz 0,1) / Foret coupe Alu ∅ 2,5 T4 Op8) Taraudage des 10 M3 / Taraud machine M3 T6
Phase 20B: Fraisage
Op1) Détalonnage (Fraise carbure, Vc 180, fz 0,1)/
Phase 20C: Fraisage
Op1) Réalisation épaulement 8 x 6 (fraise ARS \emptyset 8 à 14, Vc 60, fz 0,1) /
Numéros d'outils Désignation Z fz Vc S Vf

Numéros d'outils	Désignation	Z	fz	Vc	S	Vf	
T1	Fraise ARS Ø 16						
T2	Foret à pointer \emptyset 6						
T3	Foret \emptyset 9,7						
T4	Foret coupe alu \emptyset 2,5						
T5	Alesoir Ø 10H7						
T6	Taraud machine M3						
T7	Fraise carbure Ø 40 à 63						
T8	Foret coupe Alu \emptyset 3,3						
T9	Taraud machine M4						